

## **СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Срок эксплуатации зависит от следующих факторов: температурного режима, взаимодействия с химическими веществами, воздействия прямых солнечных лучей, правильного использования и хранения.

При соблюдении всех требуемых условий срок эксплуатации составляет 2 года с даты изготовления.

## **ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

- Храните в сухом не пыльном месте, при температуре от -20 до +70 °C при относительной влажности не более 80%;
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей и воздействия направленного тепла;
- Утилизация, отслуживших свой срок деталей, должна производиться в соответствии с местными нормативами по охране труда, технике безопасности и защиты окружающей среды.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**


Производитель предоставляет гарантию на безотказную работу светофильтра и фурнитуры маски в течение 6 месяцев с момента приобретения.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по причинам нарушения условий эксплуатации (загрязнение и запыление стекол и датчиков светофильтра, его внутренних поверхностей, механические повреждения, полученные в результате ударов, давления, воздействия высоких температур, искр и брызг металла), а также на расходные материалы и аксессуары маски (защитные стекла и проч.)

Дата продажи: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Организация продавец: \_\_\_\_\_  
Подпись покупателя: \_\_\_\_\_



Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.  
Адреса гарантийных сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте: [foxweld.ru/service](http://foxweld.ru/service)  
Телефон горячей линии сервисной поддержки: +7 (968) 583-55-00  
E-mail сервисной поддержки: [help@foxweld.ru](mailto:help@foxweld.ru)

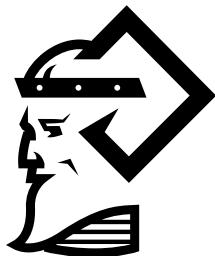


™

# VARTEG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАСКА СВАРЩИКА С5

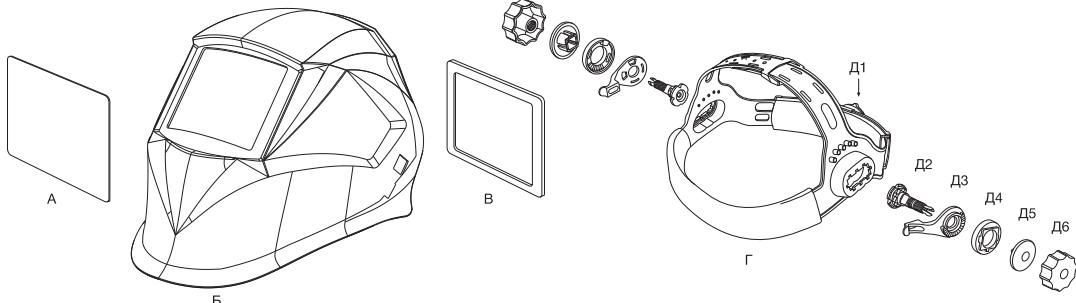

№	Название	Кол-во	№	Название	Кол-во
А	Внешнее поликарбонатное защитное стекло 110x90 мм	1	Д1	Винт-регулятор ширины оголовья	1
			Д2	Болт	2
Б	Корпус маски сварщика (щиток)	1	Д3	Зубчатая шайба с рычагом регулировки наклона	2
В	Стекло С5	1	Д4	Внутренняя шайба	2
Г	Оголовье с уплотнительной накладкой	1	Д5	Наружняя шайба	2
			Д6	Винт-фиксатор (барашек)	2

## ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Сварочная маска с защищает глаза и лицо от вредного ультрафиолетового излучения, искр, брызг расплавленного металла при нормальных условиях сварки. Перед использованием её нужно отрегулировать в соответствии с вашими индивидуальными особенностями: выбрать и установить положение оголовья.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При сварке брызги расплавленного металла разлетаются на значительное расстояние, что вызывает опасность ожога, а интенсивность световых излучений – ухудшение зрения, для этого необходимо использование сварочной маски.

### Меры предосторожности при работе со сварочной маской:

- Мaska не подходит для лазерной и газовой сварки.
- Не кладите маску на горячую поверхность.
- Не бросайте маску, т.к. светофильтр может разбиться.
- Не погружайте маску в воду.
- Защищайте фильтр от контакта с жидкостью и грязью.
- Регулярно очищайте поверхность поликарбонатного стекла и при необходимости светофильтра.
- Не используйте агрессивные моющие растворы.
- Используйте маску сварщика со светофильтром только для защиты глаз и лица от вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения, от искр и брызг при сварке.



## РЕГУЛИРОВКА ОГОЛОВЬЯ, ЗАМЕНА СТЁКОЛ И СВЕТОФИЛЬТРА

### Настройка реечного оголовья

1. Верхнее крепление: перемещайте направляющие, чтобы глаза сварщика были напротив серединки видимой области светофильтра.
2. Вращайте винт-регулятор изменяя диаметр наголовника, добиваясь плотного прилегания к голове.
3. Настройте расстояние от глаз до светофильтра используя болт: выберите оптимальное положение фиксатора из трех возможных (макс./ среднее/мин.).
4. Настройте угол фиксации маски используя шайбу: установите наиболее комфортное положение, фиксируя ограничитель в пяти возможных позициях. Стارаясь добиться угла 90° между плоскостью светофильтра и направлением взгляда.
5. Помимо угла опускания, данная маска может фиксироваться в любом другом положении: для этого затяните боковые «барашки» до упора.

### **Замена внешнего защитного стекла**

Для замены внешнего защитного стекла, подденьте его в углублении нижней части рамки с лицевой стороны маски, потянув на себя (не используйте острые предметы. Будьте осторожны и внимательны, не повредите при этом светофильтр!). Затем предварительно удалив защитные пленки с нового стекла, вставьте его в боковые пазы, изогнув плоскость для удобства.

### **Замена светофильтра**

Извлеките фиксирующую защелку в верхней части рамки удерживающей светофильтр. Сдвинув его в направлении верхних креплений, подденьте нижнюю часть на себя. Новый светофильтр вставляется своей верхней рамкой под верхние крепления маски и нажатием до щелчка зажимается нижними защелками. При этом будьте аккуратны, чтобы не разбить светофильтр.

Название	Параметры
Устанавливаемый светофильтр	C5
Установочные размеры светофильтра, мм	100x90
Размеры смотрового окна, мм	95x80
Регулировка чувствительности	Нет
Питание	Нет
Доп. источник питания	Нет
Режим сварка/резка	Нет
Защита глаз	ИК/УФ до DIN16
Исполнение	Пылезащитный корпус
Толщина корпуса светофильтра, мм	2,8
Температура эксплуатации, °C	от -10 до +55
Температура хранения, °C	от -5 до +55
Степень затемнения	темн. сост. 11 DIN

## **ПРОВЕРКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ**

Всегда проверяйте состояние маски до начала сварки. Немедленно замените поврежденные детали новыми. Никогда не используйте дефектную и некачественную маску.

До работы с маской проверьте состояние и правильное положение защитного поликарбонатного стекла, фильтра и надежность креплений оголовья.

Проверьте, чтобы все защитные поликарбонатные стекла были достаточно чисты, не повреждены и правильно установлены. Немедленно замените их, если они повреждены или брызги и царапины явно ухудшают видимость. Поврежденное сварочное стекло ухудшает защиту, и должно быть немедленно заменено новым. Убедитесь также в том, что степень затемнения сварочного стекла подходит для вашей работы.

Проверьте, чтобы стекло было установлено так, чтобы оно закрывало все отверстие. Проверьте, чтобы короб и бандаж маски не были повреждены. Аккуратное применение и хранение маски увеличивают её срок службы и обеспечивает вашу защиту!

Не кладите маску на горячее основание, как, например, на горячий сварной шов!

### **Очистка и дезинфекция:**

- очищайте маску после каждого использования;
- используйте только сертифицированные очищающие и дезинфицирующие средства;
- не используйте моющие средства, содержащие ланолин или другие масла;
- не используйте растворители типа ацетона, спирта и т.д.;
- очищайте маску салфеткой, умеренно теплой водой, содержащей универсальное моющее средство;
- дезинфицируйте маску по мере необходимости;
- для дезинфекции используйте гипохлорит натрия или другие дезинфицирующие растворы;
- для более тщательной очистки и дезинфекции, отсоединив светофильтр и поликарбонатные стекла от щитка, тщательно промойте в проточной воде. Максимальная температура воды + 60 °C.

### **Сушка:**

- оставьте сохнуть на воздухе.

### **Запрещается:**

- применять красящие вещества, растворители, клей или самоклеящиеся этикетки, не предусмотренные в конструкции производителя.